Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle

Steckverbinder

Lumberg E

33V01DE

Seite 1 von 17

331000

RAST 1.5

Verarbeitungsanweisung



	Datum	Name	Ausg.	1	2	3	4	5	6
erstellt	02.03.23	jvoss	Name	jvoss	msc				
freigegeben	01.10.25	sve	Datum	07.07.25	24.09.25				

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Verarbeitungsanweisung



Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 2 von 17

Änderungsbeschreibung

Durchgeführte Änderung
Anwendung für indirektes Stecken entfällt, 332100 hinzu
332100 entfernt, 7.3 Toleranz des nicht konfektionierten Maßes 12,7 von +0,02 / -0,1 auf +0,05 / -0,1 geändert.

Verarbeitungsanweisung



Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 3 von 17

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung	4
1.1. Produkttypen	
Serie RAST 1.5 331000	4
2. Systemmerkmale	
3. Kontaktprinzip	6
Direktes Stecken auf die Leiterplatte	6
4. Kodierschneiden	7
4.1. Kodierung nach RAST 1.5	7
4.2. Schneidmesser	
5. Verarbeitungswerkzeuge und Maschinen für 331000	8
6. Leitungsausführungen	
6.1. Leitungsspezifikationen Anschlussquerschnitt 0,22 mm ²	9
7. Konfektionierung	10
7.1. Zuführung der Stecker	10
7.2. Eindrückstempel	
7.3. Einstellmaß der Konfektionierungsmaschine	11
7.4. Leitungsendlage	
7.5. Gehäuse	
8. Qualitätssicherungsmaßnahmen	
8.1. Qualitätsmerkmale	
8.2. Qualitätsmerkmale / SKT-Anschluss	
8.3. Schlitzbreite	
8.4. Mittenlage des Schneidschlitzes	
8.5. Leitungsqualität	
8.6. Kontakteindrücktiefe	
8.7. Leitungsendlage	
8.8. Kontaktöffnungsmaß	
8.9. Elektrische Prüfung	
9. Lagerbedingungen	17

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE


Seite 4 von 17


1. Produktbeschreibung


1.1. Produkttypen

Serie RAST 1.5 331000

Kontaktabstand 1,5 mm nach Datenblatt 331000 01

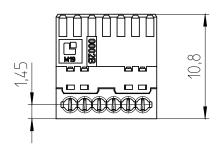

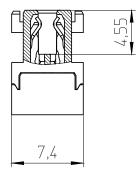

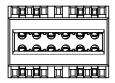

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE


Seite 5 von 17

2. Systemmerkmale


Zweiteiliger Kontaktträger Anlieferung im Tube

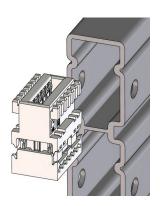

Leitungseinführung

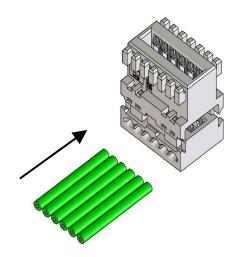

Schneidklemmverbindung du Leitungsabgang 90°

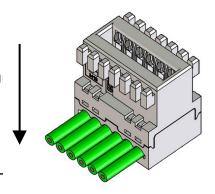

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **C**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 6 von 17

Die Stecker werden als direkt Steckverbinder (Randstecker) eingesetzt.

Stecker nach RAST 1.5

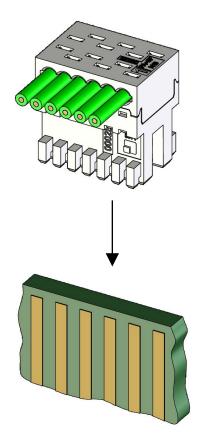


Leiterplatte

3. Kontaktprinzip

Direktes Stecken auf die Leiterplatte

Schneidklemmverbindung (Prüfung nach DIN EN 60352-4 / IEC 60352-4)

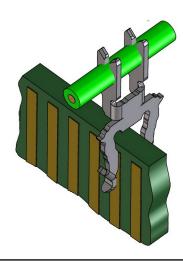

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 7 von 17


4. Kodierschneiden

Das Kodierschneiden nach RAST 1.5 Standard an der Konfektionierungsmaschine. Die Zuordnung von Stecker, Farbe und Kodierschnitt fällt in den alleinigen Veranwortungsbereich des Kunden.

Achtung!

Steckverbinder und Stiftleisten sind immer in Steckrichtung gezeichnet.

4.1. Kodierung nach RAST 1.5

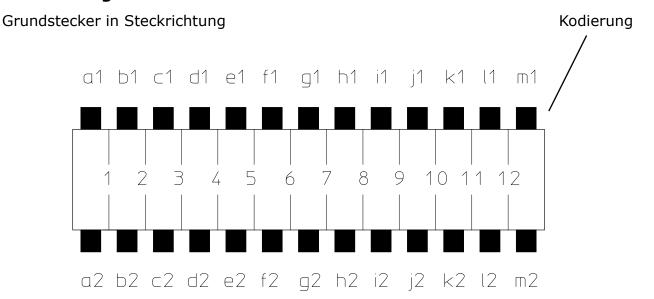

4.2. Schneidmesser

Um ein sauberes Abschneiden der Kodierung zu gewährleisten, sind nur Schneidmesser von Lumberg zu verwenden. Minimaler verbleibender Schneidgrat zulässig.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 8 von 17

5. Verarbeitungswerkzeuge und Maschinen für 331000

Funktion, Sicherheit und Qualität der Steckverbinder ist durch Einsatz von Lumberg-Verarbeitungsmaschinen gewährleistet. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Steckverbinder vor der Verarbeitung / Konfektionierung nicht elektrisch geprüft sind, und deshalb eine elektrische Prüfung nach dem Konfektionieren dringend empfohlen wird.

Für andere Verarbeitungseinrichtungen trägt der Anwender die alleinige Verantwortung.

Beim Einsatz von Schmier- und Gleitmitteln im Zuführ- und Einpressbereich sind keine Rückstände (Verunreinigungen) an Steckverbindern zulässig.

Manuelles Verarbeitungswerkzeug

Zum Konfektionieren von Steckverbindern, ausgelegt für Einzelfertigung- und Kleinserien.

Manuelle Verarbeitungsvorrichtung

Zum Konfektionieren von Steckverbindern, ausgelegt für Kleinserien.

Pneumatische Verarbeitungsvorrichtung

Pneumatisch unterstützte Verarbeitungsvorrichtung mit manueller Kabel und Steckerzuführung, ausgelegt für Klein- und Mittelserien.

Halbautomatische Verarbeitungsmaschine (in Vorbereitung)

Zum wirtschaftlichen Konfektionieren von automatisch zugeführten Steckverbindern und manueller Kabelzuführung, ausgelegt für Serienfertigung.

Vollautomatische Verarbeitungsmaschine (in Vorbereitung)

Zum optimalen Konfektionieren von automatisch zugeführten Leitungen und Steckverbindern, ausgelegt für industrielle Großserienfertigung.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg #
passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 9 von 17

6. Leitungsausführungen

Vorgegebene Leitungsspezifikationen müssen eingehalten werden. Abweichungen müssen abgestimmt und von Lumberg freigegeben werden.

6.1. Leitungsspezifikationen Anschlussquerschnitt 0,22 mm²

Technisches Datenblatt 908 89 Technisches Datenblatt 908 90 Technisches Datenblatt 908 xx

Andere freigegebene Leitungen – Freigabeliste, im Internet unter <u>www.lumberg.com</u>

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **C**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 10 von 17

7. Konfektionierung

Steckverbinder und Leitungsquerschnitt sind gemäß der Lumberg-Spezifikation miteinander abzustimmen (siehe technisches Datenblatt).

7.1. Zuführung der Stecker

In Vorbereitung

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 11 von 17

7.2. Eindrückstempel


Es sind Eindrückstempel von Lumberg zu verwenden.

Stempel: Frei von Schmier- und Gleitmitteln.

7.3. Einstellmaß der Konfektionierungsmaschine

Ein wesentliches Merkmal für die Funktion der Steckverbinder ist die Steckerhöhe, die nach dem Konfektionieren zu messen ist. Die Verpresshöhe wird durch das Einstellmaß an der Konfektionierungsmaschine bestimmt.

Eindrückstempel

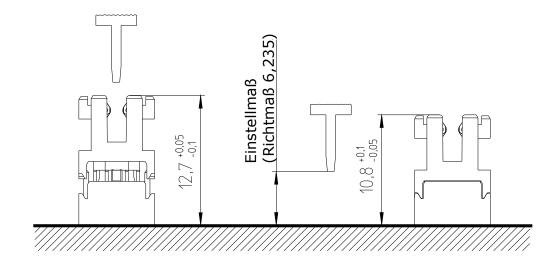

Verarbeitungsanweisung


Lumberg **C**passion for connections


Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 12 von 17

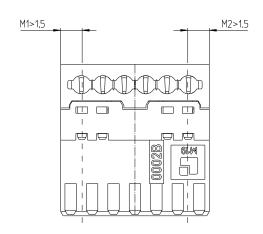

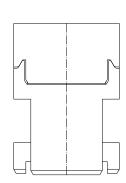

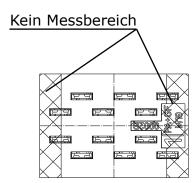

Die Verpresshöhe ist an beiden Seitenbereichen und im Bereich der Mitte zu messen. Sollte mit einer Tiefenmessuhr gemessen werden, muss der Stecker mit dem Steckgesicht nach unten plan aufliegen. Für den Messtaster ist eine Messspitze von mindestens \emptyset 3 mm erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die Messung nicht durch eine hervorstehende Schwalbenschwanzführung, Polzahlkennzeichnung o.ä. verfälscht wird.

Verarbeitungsanweisung

Lumbers E
passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 13 von 17

7.4. Leitungsendlage

Die richtige Lage der Leitung gewährleistet das Kontaktieren beider Schneidklemmen. Nach dem Konfektionieren ist am Stecker kein Leitungsüberstand zulässig, um einwandfreies Stecken und Lösen der Verbindung zu sichern. Ein Rückzug der Leitungsisolation ist nur im angegebenen Maßbereich zulässig.

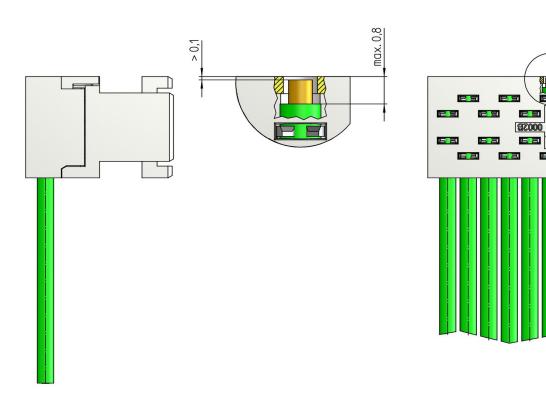

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE


Seite 14 von 17

7.5. Gehäuse

Nach dem Konfektionieren darf das Gehäuse keinerlei sichtbare Beschädigungen aufweisen (Sichtkontrolle).

Die Steckfunktion muss gewährleistet sein (Funktionsprüfung).

Der Kontakt muss in korrekter Lage im Gehäuse sitzen (Sichtkontrolle).

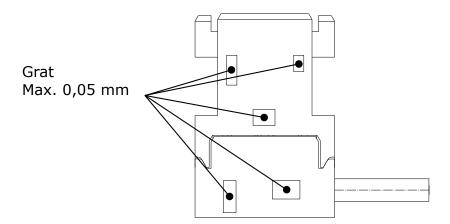

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5 33V01DE

Seite 15 von 17

8. Qualitätssicherungsmaßnahmen

Für alle Arbeits- und Prozessschritte bzw. Änderungen (z.B. Produkteinführung, Leitungsänderung, Werkzeug-/ Maschinenwechsel...), durch die die Produktqualität beeinflusst werden kann, muss die für den jeweiligen Produktionsschritt verantwortliche Organisation geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen festlegen und für deren Durchführung Sorge tragen.

8.1. Qualitätsmerkmale

Folgende Qualitätsmerkmale sind unter anderem zu berücksichtigen:

8.2. Qualitätsmerkmale / SKT-Anschluss

- Schlitzbreite (Schneidklemme)
- Mittenlage des Schneidschlitzes
- Leitungsqualität
- Drahteindrücktiefe
- Drahtüberstand
- Elektrische Prüfung

8.3. Schlitzbreite

Die Einhaltung der Schlitzbreite wird von der Firma Lumberg garantiert.

8.4. Mittenlage des Schneidschlitzes

Die Mittenlage des Schneidschlitzes zur Leitungsaufnahme, Toleranz $\pm 0,1$ mm, wird durch den Kontaktträger gewährleistet.

8.5. Leitungsqualität

Die unter 6 beschriebenen Lumberg-Leitungsspezifikationen müssen eingehalten werden. Kundenspezifische Leitungen, welche in den Freigabelisten aufgeführt werden, müssen den uns zur Verfügung gestellten Datenblätter entsprechen.

Es dürfen nur von Lumberg freigegebene Leitungen eingesetzt werden. Werden Leitungen verwendet, welche nicht in den Freigabelisten aufgeführt sind, liegt die Verantwortung für die korrekte Kontaktierung der Leitung beim Anwender.

Der Anwender hat sicherzustellen, dass alle freigegebenen Leitungen der Lieferqualität entsprechen. Daüfr sind u.a. der Leitungsquerschnitt, die Konzentrizität, die Mikroshorehärte und die Schlaglänge zu überprüfen.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder RAST 1.5

33V01DE

Seite 16 von 17

8.6. Kontakteindrücktiefe

Die Drahteindrücktiefe wird durch die Höhe des Kontaktträgers bestimmt. Alle Einzelleiter müssen im Schneidbereich liegen und dürfen nicht durchtrennt sein.

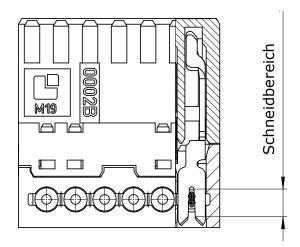


8.7. Leitungsendlage

Der unter 7.4 beschriebene Leitungsüberstand muss eingehalten werden. Ein Zurückstehen der Leitung in das Gehäuse führt zu keiner einwandfreien Kontaktierung.

8.8. Kontaktöffnungsmaß

Kontaktöffnungsmaß nach dem Konfektionieren.

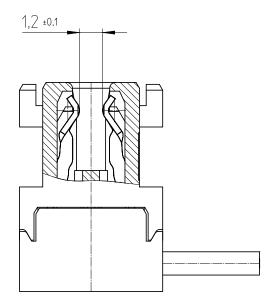

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **C**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder RAST 1.5

33V01DESeite 17 von 17

8.9. Elektrische Prüfung

Die elektrische Prüfung ist durchzuführen nach IPC/WHMA-A-620. Art und Umfang der elektrischen Prüfungen (z.B. Kurzschlussprüfung, Durchgangsprüfung, Isolationsprüfung, Hochspannungsprüfung, etc.) sind je nach Applikation und Verarbeitungsmaschine festzulegen.									
9. Lagerbedingungen									
Die allgemeinen Lagerbedingungen sind im Internet unter <u>www.lumberg.com</u> Downloads abgelegt. Vorgegebene Lagerbedingungen müssen eingehalten werden.									