Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Verarbeitungsanweisung




Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 1 von 19

6770

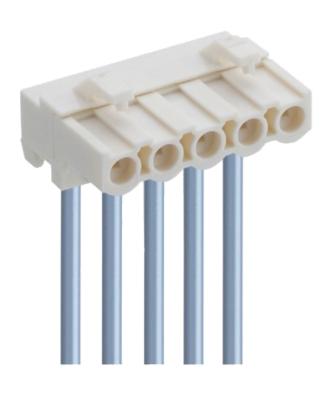

		Datum	Name	Ausg.	1	2	3	4	5	6	
	erstellt	16.01.02	ki	Name	gz	msc	msc				
Γ	freigegeben	20.11.24	str	Datum	05.03.07	20.08.24	20.11.24				

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Verarbeitungsanweisung



Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 2 von 19

Änderungsbeschreibung

Ausgabe	Durchgeführte Änderung
1	Umfirmierung und Prüfhinweis bei Punkt 3 hinzu
2	Verarbeitungsanweisung in neue Vorlage implementiert, Grafiken überarbeitet, Lagerungstext aktualisiert, Messhinweis für die Verpresshöhe bei Punkt 7.4 ergänzt
3	Redaktionelle Textkorrekturen

Verarbeitungsanweisung



Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 3 von 19

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung	4			
2. Systemmerkmale				
3. Kontaktprinzip	6			
3.1. Indirektes Stecken auf den Kontaktstift				
4. Kodierung	7			
5. Verarbeitungswerkzeuge und Maschinen	8			
6. Leitungsausführungen	9			
6.1. Leitungsspezifikationen Anschlussquerschnitt 0,380,75 mm ²	9			
7. Konfektionierung				
7.1. Zuführung der Stecker	10			
7.2. Schneidmesser	11			
7.3. Eindrückstempel	11			
7.4. Einstellhöhe der Konfektionierungsmaschine und Steckerhöhe nach dem Konfektionieren	12			
7.5. Leitungsüberstand	14			
7.6. Gehäuse	14			
7.7. Leitung	15			
8. Qualitätssicherungsmaßnahmen				
8.1. Qualitätsmerkmale	16			
8.2. Qualitätsmerkmale / SKT-Anschluss				
8.3. Schlitzbreite				
8.4. Mittenlage des Schneidschlitzes	16			
8.5. Leitungsqualität	16			
8.6. Leitungsüberstand	16			
8.7. Drahteindrücktiefe	17			
8.8. Außreißkraft des Leiters	17			
9. Zubehör	18			
9.1. Grifflasche zum Aufrasten	18			
10 Lagorung	10			

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770


67V01DE


Seite 4 von 19

1. Produktbeschreibung


Steckverbinder für indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), Kodierung in Verbindung mit zusätzlichen Kodierteilen oder in angespritzter Form, mit Berührungsschutz und Prüfabgriff.

Kontaktabstand 5,08 mm Nach Datenblatt 6770 01

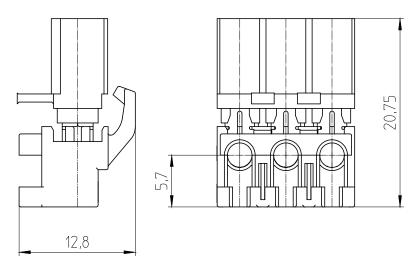

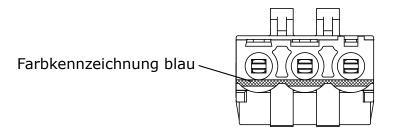

Indirektes Stecken

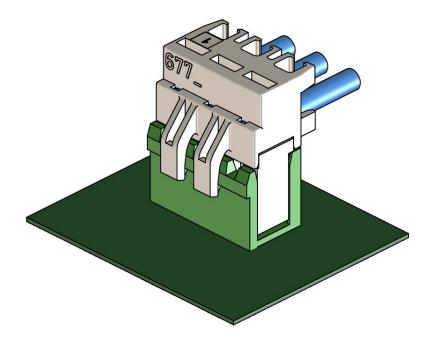

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **C**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE


Seite 5 von 19

2. Systemmerkmale


Zweiteiliger Kontaktträger Anlieferung gegurtet

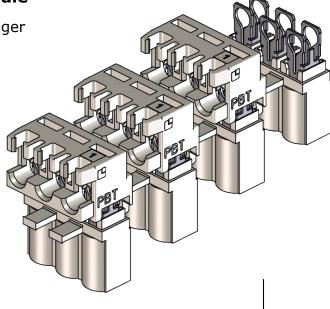

Leitungseinführung

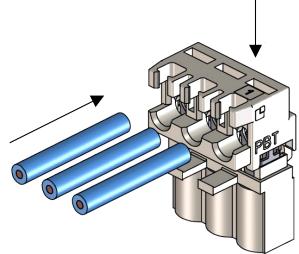

Schneidklemmverbindung durch Verpressen des Deckels Leitungsabgang 90° und 180°

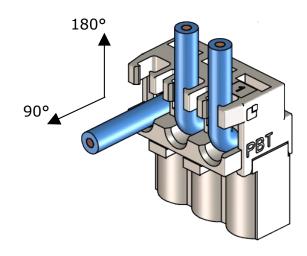

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 6 von 19

3. Kontaktprinzip

3.1. Indirektes Stecken auf den Kontaktstift

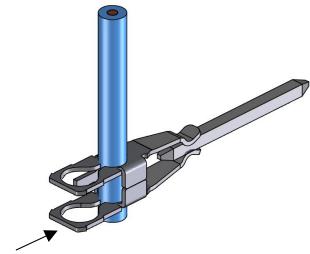

Schneidklemmverbindung (Prüfung nach DIN EN 60352-4 / IEC 60352-4)

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DESeite 7 von 19

4. Kodierung


Die Steckverbinder können mit angespritzter oder mit Aufnahmeschlitzen für nachträgliche, wahlweise Kodierung angeliefert werden.

Die richtige Zuordnung von Steckern und Farbe fällt dabei in die alleinige Verantwortung des Kunden.

Achtung!


Steckverbinder und Stiftleisten sind immer in Steckrichtung gezeichnet.

Stecker Grundtyp K00: Kodierung wahlweise nachträglich mit Kodierelementen

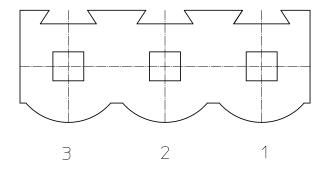

Beispiel mit angespritzter Kodierung z.B. K01

Kodierungen:

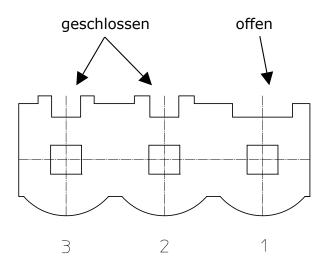

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 8 von 19

5. Verarbeitungswerkzeuge und Maschinen

Funktion, Sicherheit und Qualität der Steckverbinder ist durch Einsatz von Lumberg-Verarbeitungsmaschinen gewährleistet. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Steckverbinder vor der Verarbeitung / Konfektionierung nicht elektrisch geprüft sind, und deshalb eine elektrische Prüfung nach dem Konfektionieren dringend empfohlen wird.

Für andere Verarbeitungseinrichtungen trägt der Anwender die alleinige Verantwortung.

Beim Einsatz von Schmier- und Gleitmitteln im Zuführ- und Einpressbereich sind keine Rückstände (Verunreinigungen) an Steckverbindern zulässig.

Manuelles Verarbeitungswerkzeug – Kniehebelpresse

Zum Anschlagen von Einzelleitern, ausgelegt für Einzel- und Kleinserien.

Halbautomatische Verarbeitungsmaschine

Zum wirtschaftlichen Anschlagen von Einzelleitern an automatisch zugeführte Steckverbinder, ausgelegt für Serienfertigung.

Vollautomatische Verarbeitungsmaschine

Zum Konfektionieren von automatisch zugeführten Einzelleitern und Steckverbindern, ausgelegt für industrielle Großserienfertigung.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 9 von 19

6. Leitungsausführungen

Vorgegebene Leitungsspezifikationen müssen eingehalten werden. Abweichungen müssen abgestimmt und von Lumberg freigegeben werden.

6.1. Leitungsspezifikationen Anschlussquerschnitt 0,38...0,75 mm²

Technisches Datenblatt 908S10 Verdrahtungsleitung LiY 0,38 mm²
Technisches Datenblatt 908 15 Verdrahtungsleitung H05V2-K 0,50 mm²
Technisches Datenblatt 908 13 Verdrahtungsleitung H05V2-K 0,75 mm²

Andere freigegebene Leitungen – Freigabeliste, im Internet unter www.lumberg.com

Verarbeitungsanweisung

Lumberg #
passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE


Seite 10 von 19

7. Konfektionierung

Steckverbinder und Leitungsquerschnitt sind gemäß der Lumberg-Spezifikation miteinander abzustimmen (siehe technisches Datenblatt).


7.1. Zuführung der Stecker

Zu Beginn der Konfektionierung, bevor der Gurt in die Konfektionierungsmaschine eingeführt wird, ist der erste Deckel vom Steckverbindergurt abzuschneiden. Alle weiteren Gurte werden durch Aufrasten der Deckel auf das letzte Unterteil des vorhergehenden Gurtes verbunden.

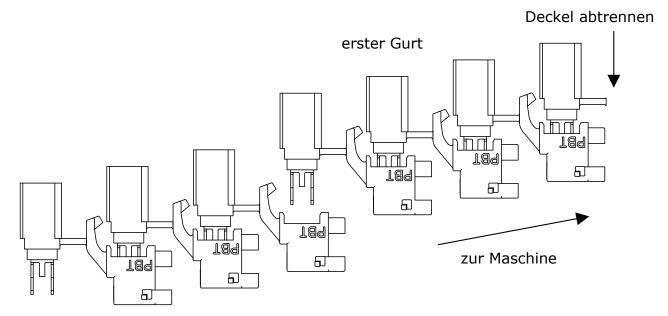

alle weiteren Gurte

Die Gurte sind sicher verbunden, wenn das Höhenmaß 20,75 mm $\pm 0,1$ mm in der Vorraststellung erreicht wird. Das Abtrennen der einzelnen Stecker erfolgt an der Konfektioniermaschine, die Verbindungsstege bleiben dabei am Stecker.

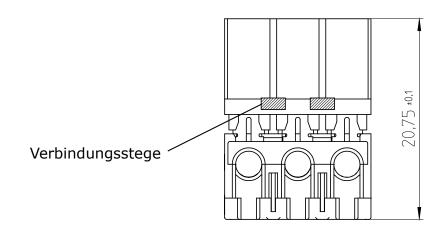

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE


Seite 11 von 19

7.2. Schneidmesser

Um ein sauberes Abschneiden der einzelnen Stecker zu gewährleisten, sind nur Schneidmesser der Firma Lumberg zu verwenden. Verbleibender Schneidgrat max. 0,1 mm.

7.3. Eindrückstempel

Das Konfektionieren der Stecker erfolgt mit einem geraden, flachen Eindrückstempel. Der Eindrückstempel muss parallel und der Stecker senkrecht zur Auflagefläche stehen.

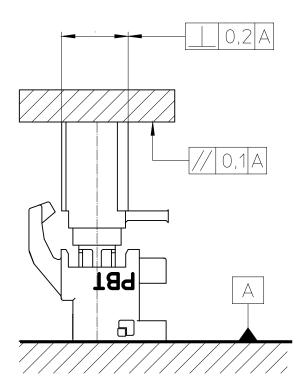

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 12 von 19

7.4. Einstellhöhe der Konfektionierungsmaschine und Steckerhöhe nach dem Konfektionieren

Ein wesentliches Merkmal für die Funktion des Steckverbinders ist die Steckerhöhe nach dem Konfektionieren. Sie wird durch das Einstellmaß an der Konfektionierungsmaschine bestimmt.

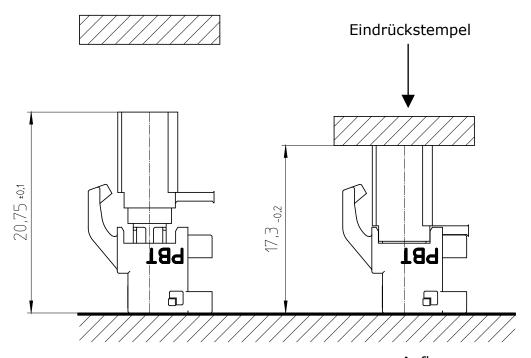

Auflage Steckverbinder 6770

Verarbeitungsanweisung


Lumberg **E**


Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 13 von 19

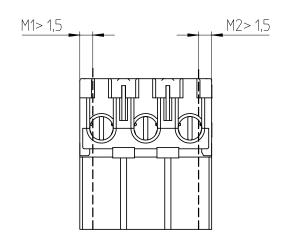

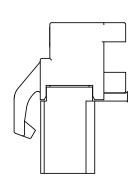

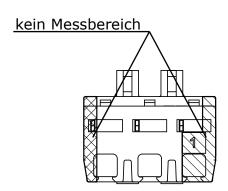

Die Verpresshöhe ist an beiden Seitenbereichen und im Bereich der Mitte zu messen. Sollte mit einer Tiefenmessuhr gemessen werden, muss der Stecker mit dem Steckgesicht nach unten plan aufliegen. Für den Messtaster ist eine Messspitze von mindestens Ø 3 mm erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die Messung nicht durch eine hervorstehende Schwalbenschwanzführung, Polzahlkennzeichnung o.ä. verfälscht wird.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 14 von 19

7.5. Leitungsüberstand

Ein richtiger Leitungsüberstand gewährleistet das Kontaktieren beider Schneidklemmen. Der Leitungsüberstand ist nach dem Konfektionieren zu prüfen.

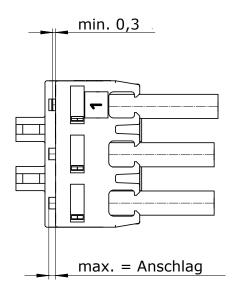


7.6. Gehäuse

Nach dem Konfektionieren darf das Gehäuse keinerlei sichtbare Beschädigungen aufweisen (Sichtkontrolle).

Die Steckfunktion muss gesichert sein (Funktionsprüfung).

Der Kontakt muss in korrekter Lage im Gehäuse sitzen (Sichtkontrolle).

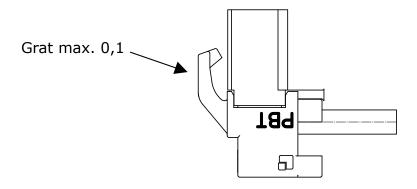

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DESeite 15 von 19

7.7. Leitung


Die Leitungsenden müssen gerade und gratfrei abgeschnitten werden, ohne die Leitung zu deformieren.



Die Leitung darf in Richtung Leitungsausgang keine beschädigte Isolation aufweisen (Sichtkontrolle).

Zwischen den beiden Schneidklemmen ist ein Aufreißen der Isolation zulässig.

Flachleitungen müssen ausgestanzt werden.

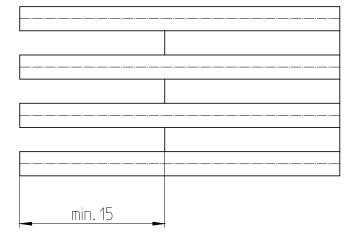

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 16 von 19

8. Qualitätssicherungsmaßnahmen

Für alle Arbeits- und Prozessschritte bzw. Änderungen (z.B. Produkteinführung, Leitungsänderung, Werkzeug-/ Maschinenwechsel...), durch die die Produktqualität beeinflusst werden kann, muss die für den jeweiligen Produktionsschritt verantwortliche Organisation geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen festlegen und für deren Durchführung Sorge tragen.

8.1. Qualitätsmerkmale

Folgende Qualitätsmerkmale sind unter anderem zu berücksichtigen:

8.2. Qualitätsmerkmale / SKT-Anschluss

- Schlitzbreite (Schneidklemme)
- Mittenlage des Schneidschlitzes
- Leitungsqualität
- Drahteindrücktiefe
- Leitungsüberstand

8.3. Schlitzbreite

Die Einhaltung der Schlitzbreite wird von der Firma Lumberg garantiert.

8.4. Mittenlage des Schneidschlitzes

Die Mittenlage des Schneidschlitzes zur Leitungsaufnahme, Toleranz ± 0.1 mm, wird durch den Kontaktträger gewährleistet.

8.5. Leitungsqualität

Die unter 6.1 beschriebenen Lumberg-Leitungsspezifikationen müssen eingehalten werden.

Kundenspezifische Leitungen, welche in den Freigabelisten aufgeführt werden, müssen den uns zur Verfügung gestellten Datenblätter entsprechen.

Es dürfen nur von Lumberg freigegebene Leitungen eingesetzt werden. Werden Leitungen verwendet, welche nicht in den Freigabelisten aufgeführt sind, liegt die Verantwortung für die korrekte Kontaktierung der Leitung beim Anwender.

Der Anwender hat sicherzustellen, dass alle freigegebenen Leitungen der Lieferqualität entsprechen. Dafür sind u.a. der Leitungsquerschnitt, die Konzentrizität, die Mikroshorehärte und die Schlaglänge zu überprüfen.

8.6. Leitungsüberstand

Der unter 7.5 beschriebene minimale Leitungsüberstand muss eingehalten werden. Kleinere Leitungsüberstände führen zu keiner einwandfreien Kontaktierung.

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle


Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 17 von 19

8.7. Drahteindrücktiefe


Die Drahteindrücktiefe wird durch die Höhe des Kontaktträgers bestimmt. Alle Einzelleiter müssen im Schneidbereich liegen.

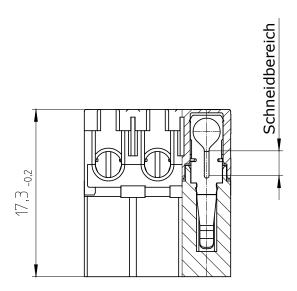

8.8. Außreißkraft des Leiters

Die minimale Ausreißkraft des Leiters aus dem Schneidklemmkontakt:

Verdrahtungsleitung LIY 0,38 mm 2 > 50 N Verdrahtungsleitung H05V2-K 0,50 mm 2 > 75 N Verdrahtungsleitung H05V2-K 0,75 mm 2 > 100 N

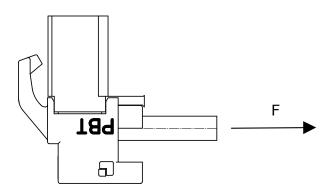

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **C**passion for connections

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 18 von 19


9. Zubehör

9.1. Grifflasche zum Aufrasten

(nur bei Leitungsabgang 90° möglich)

Die Grifflasche kann gemäß den nachstehenden Abbildungen von Hand oder automatisch in die Rasthaken, die bei 180°-Leiterabgang für die Zugentlastung der Leitungen vorgesehen sind, eingerastet werden.

Für die Steckverbinder stehen entsprechende Grifflaschen für 2-polige, höherpolige gerade und ungerade Polzahlen zur Verfügung, die jeweils mittig auf den Steckverbinder aufgerastet werden können.

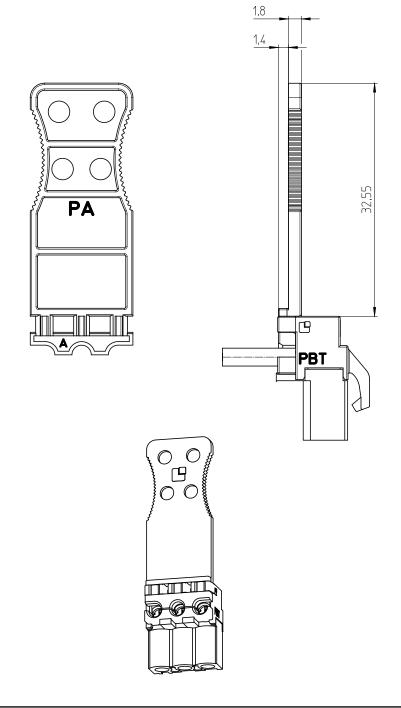

Verarbeitungsanweisung

Lumberg **E**

Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

Steckverbinder 6770

67V01DE

Seite 19 von 19

10. Lagerung

Aufgrund physikalischer Prozesse unterliegen veredelte Bauelemente Alterungsprozessen, die sich nachteilig auf die weitere Verarbeitbarkeit auswirken können. Um eine optimale Verarbeitbarkeit zu gewährleisten, sollten folgende Hinweise im weiteren Verarbeitungsprozess beachtet und sichergestellt werden:

Lagerungsbedingungen:

Die Lagerung der Teile sollte idealerweise, in der geschlossenen Originalverpackung, bei einer konstanten Temperatur von 21-25°C und einer rel. Feuchte von max. 55 % erfolgen. Die Bauteile sollten keiner direkten Lichteinwirkung ausgesetzt und vor der Einwirkung durch außergewöhnliche Umweltbedingungen (Luftverschmutzung etc.) geschützt werden.

Die Lagerzeiten sollten aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Teile so kurz wie möglich gehalten werden. Versilberte Bauelemente sollten auf jeden Fall innerhalb eines halben Jahres und verzinnte Bauelemente innerhalb eines Jahres nach ihrer Auslieferung verarbeitet werden.

Bei Bauteilen die aufgrund ihrer Anwendung gelötet werden, ist es erforderlich ein marktübliches, geeignetes Flussmittel einzusetzen.

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten (für Bauteile unter optimalen Bedingungen gelagert) und stellen keine verbindliche Zusage zu der Erfüllung bestimmter Eigenschaften dar.

Für abweichende Temperatur- und Umweltbedingungen können alternative Verpackungsmöglichkeiten bei Lumberg angefragt werden.